

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

**TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO**

**SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI**

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE R. Es. n. 490/2018

**PROMOSSA DA**

BCC GESTIONE CREDITI SOC. PER LA GESTIONE DEI CREDITI SPA

(rappresentato dall'Avv. Emilia Lipari)

**CONTRO**



**Oggetto: Consulenza Tecnica di Ufficio nell'Esecuzione**

**Immobiliare R. Es. n. 490/2018**

**LOTTO "2"**

***"Appartamento sito nel Comune di Partinico, via Avezzana n.  
107, P.1-2-3, identificato al N.C.E.U. fg. 19 p.lla 1969 sub. 8"***

**Giudice dell'Esecuzione: Dr.ssa Lupo Alessia**

**C.T.U.: Ing. Salvatore Agrusa**

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®



## SOMMARIO

PREMESSA .....	2
QUESITO n. 1 Identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento...	3
QUESITO n. 2 Elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.....	6
QUESITO n. 3 Procedere alla identificazione catastale del bene pignorato. .	18
QUESITO n. 4 Procedere alla predisposizione di schema sintetico - descrittivo del lotto.....	21
QUESITO n. 5 Procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.....	21
QUESITO n. 6 Verificare la regolarità del bene o dei beni pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico. ....	22
QUESITO N. 7 Indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile. ....	28
QUESITO n. 8 Specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.....	28
QUESITO n. 9 Verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale. ...	29
QUESITO n. 10 Verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo. ....	29
QUESITO n. 11: Fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso. ....	29
QUESITO n. 12 Procedere alla valutazione dei beni .....	29
QUESITO n. 13 Procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota. ....	36
CONCLUSIONI .....	36



**ALLEGATI:**

A.01 Atto di Compravendita del 04.11.05 Rep. n. 18720 Racc. n. 2586;

A.02 Visura Storica, planimetria catastale ed estratto di mappa;

A.03 Assi viari e foto aerea;

A.04 Elaborato Grafico;

A.05 Dossier fotografico;

A.06 Visura APE - Sinergia Sicilia;

A.07 Documentazione urbanistica;

A.08 Computo metrico Estimativo per messa in pristino;

A.09 Verbale di sopralluogo congiunto con il Custode;

A.10 OMI - Osservatorio Mercato Immobiliare - Zona Sviluppo Centro Urbano;

A.11 Quotazioni borsino immobiliare - Zona Sviluppo Centro Urbano;

A.12 Schema di valutazione;

A.13 Ricevuta trasmissione perizia alle parti.

\*\*\*\*\*

**PREMESSA****PROCEDURA ESECUTIVA N. 490/2018 promossa dalla BCC GESTIO-****NECREDITI SOC. PER LA GESTIONE DEI CREDITI SPA** con sede legale a

Roma rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Lipari nei confronti di

, coniugati in regime di separazione dei beni.

**BCC GESTIONE CREDITI SOC. PER LA GESTIONE DEI CREDITI SPA** è

creditore nei confronti dell'esecutato della somma di € 123.326,75 oltre spese e interessi contrattuali maturati e maturandi gli interessi di mora e spese successive.

Al Debitore venne notificato l'atto di precetto in data 04.06.2018 e rimasta disattesa l'intimidazione, veniva notificato, in data 25.07.2018 l'atto di pignoramento immobiliare, con il quale si obbligava a non sottrarre, a garanzia del credito i seguenti beni:

**LOTTO n. 1**

Magazzino sito nel Comune di Partinico, via Avezzana n. 109-111, P.T. identificata al N.C.E.U. fg. 19 p.lla 1969 sub. 7;

**LOTTO n. 2**

Appartamento sito nel Comune di Partinico, via Avezzana n. 107, P.1-2-3, identificato al N.C.E.U. fg. 19 p.lla 1969 sub. 8.

Tale atto è stato trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Palermo in data 07.09.2018 ai numeri 33793/25711.

Agli atti non risultano depositati altri **ricorsi per intervento**.

Premesso quanto sopra, il **G. Es. Dr.ssa Annamaria Marra** con dispositivo del 04.04.2019 nominava il sottoscritto Ing. Salvatore Agrusa, che prestava giuramento di rito in data 05.04.2019, accettando e depositando per via telematica il verbale di accettazione incarico presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo, al fine di esperire tutti gli accertamenti necessari per rispondere ai quesiti posti dal G.E.

Circa i quesiti posti dal G.E. il C.T.U. è nelle condizioni di riferire e sottoporre alla cortese attenzione del Sig. Giudice quanto segue.

**QUESITO n. 1 Identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignora-**



mento.

In ordine al primo profilo inerente i **“diritti reali pignorati”** si precisa che il diritto reale corrisponde all'atto di provenienza, che nel caso in esame coincide con l'Atto di Compravendita del 04.11.2005 rogato dal Notaio Vincenzo Giacalone in Alcamo Rep. n. 18720 Racc. n. 2586 registrato a Trapani il 07.11.2005 al n. 5585/1T. (Cfr. Allegato n. 1).

**Diritti reali degli'esecutati:** proprietà per la quota di 1/2 in regime di separazione dei beni;

\*\*\*\*\*

In ordine al secondo profilo inerente i **“beni pignorati”** si riportano gli estremi catastali riportati nell'atto di pignoramento del bene staggito, avendone preventivamente eseguito il raffronto anche con il titolo di proprietà nonché la visura catastale storica:

- Comune censuario: Partinico
- Ubicazione: via Avezzana n. 107 - Piano 1°-2°-3°;
- Foglio: 19;
- Particella: 1969;
- Sub: 8;

Dal raffronto tra l'atto di pignoramento, la relazione notarile e le ricerche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo Ufficio Provinciale - Territorio - Servizi Catastali è emerso che il bene oggetto di pignoramento ha subito variazioni catastali non sostanziali:

- Variazione del 09.11.15 - Inserimento in visura dati di superficie;
- Variazione nel classamento del 23.08.11 protocollo n. PA0381031 (n. 50297.1/11);

- Variazione del 23.08.2010 protocollo n. PA0430997 per DIV.-FUS. AMP.- VSI- VDE (n. 38147.1/10).

Durante le operazioni peritali non emerse delle difformità con il raffronto della planimetria catastale e lo stato reale dei luoghi. (Cfr. Allegato n.2).

Dal confronto con le foto satellitari e la mappa catastale, stante anche tipologia del bene staggito si è potuto constatare che il fabbricato non risulta inserito in mappa.



**Rif. [www.geolive.org](http://www.geolive.org) - Estratto di mappa catastale - Google maps**

Nel caso in esame il bene non risulta sottoposto a espropriazione per pubblica utilità, inoltre per quanto attiene la divisibilità del bene non si evincono gli estremi per una comoda divisibilità dello stesso al fine di mantenere inaltera-



ta l'appetibilità dello stesso sul mercato.

Per quanto attiene i confini catastali, l'unità ricade all'interno delle p.lle censite al NCT 2159 - 3274 - 3272, la sua identificazione risulta aleatorio, (Cfr. Allegato n. 2):

· Nord con altra u.i.u censita al F.G. 19 p.lla 3280;

· Est con la pubblica via Avezzana;

· Ovest con altra u.i.u censita al F.G. 19 p.lla 3297;

· Sud con altra u.i.u censita al F.G. 19 p.lla 2135 N.C.T.;

\*\*\*\*\*

**QUESITO n. 2 Elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.**

**Lotto n. 2:**

**Appartamento sito nel Comune di Partinico, via Avezzana n. 107, P.1-2-3, identificato al N.C.E.U. fg. 19 p.lla 1969 sub. 8**

\*\*\*\*\*

Il lotto oggetto della presente relazione di consulenza è ubicato nel Comune di Partinico, più precisamente in via Avezzana all'altezza del civico 107 (Cfr. Allegato n. 3).

Partinico è un comune italiano di circa 31 800 abitanti della città metropolitana di Palermo in Sicilia, considerata la posizione geografica che dista circa 30 km da Palermo e 71 km da Trapani, sotto questo aspetto risulta tra i Comuni con una posizione strategica tra le migliori in Sicilia, in quanto può vantare la presenza di un'arteria autostradale come l'A29 che collega Palermo con Mazara del Vallo, attraverso una diramazione, con Trapani e Marsala. (Cfr. allegato n. 3). Risulta un importante centro agricolo della provincia pa-

ermitana, ai piedi del colle Cesarò alto circa 500 metri, annovera fra i suoi prodotti: uva da mosto (considerata la notevole presenza di cantine vinicole),

ortaggi e frutta coltivati in serra, mandorle ed olive. Sono rilevanti nel settore

artigianale le lavorazioni del legno e del ferro, oltre che l'arte della ceramica.

Per concludere, Partinico vanta una distanza piuttosto breve dal mare e da

importantissime mete turistiche molto note come Castellammare del Golfo, la

Riserva dello Zingaro, Scopello, San Vito Lo Capo ed Erice.

L'unità immobiliare fa parte integrante di un fabbricato costituito da tre elevazioni fuori terra, con struttura portante mista sia in muratura sia in intelaiatura in c.a. e copertura piana con falda costituita da struttura precaria.

L'immobile, oggetto della presente, ha una superficie commerciale di circa mq

202,00 calcolata sulla base delle indicazioni del D.P.R. 138/1998, di cui:

- Superficie principale coperta di **piano primo** circa mq 95,10;
- Circa mq 3,42 relativi all'incidenza della superficie ragguagliata dei

balconi valutato con l'incidenza del 30% della superficie effettiva fino a mq 25,00 - (mq 11,40);

- Superficie principale coperta di **piano secondo** circa mq 86,60;

- Circa mq 3,24 relativi all'incidenza della superficie ragguagliata dei balconi valutato con l'incidenza del 30% della superficie effettiva fino a mq 25,00 - (mq 10,80);

- Circa mq 13,20 relativi all'incidenza della superficie ragguagliata del

**terrazzo di piano terzo** valutato con l'incidenza del 30% della superficie effettiva fino a mq 25,00 - mq 82,00 - la parte eccedente

valutata con l'incidenza del 10% della superficie effettiva restante di

mq 56,95.



L'immobile risulta composta come di seguito:

• **piano primo**, il vano d'ingresso disimpegna l'ingresso alla cucina abitabile

con annesso portico, dove si riscontravano la presenza di impianti tecnolo-

gici (idrico e gas), e balcone prospicienti su via Avezzana, un servizio igienico

e un ripostiglio, i vani che compongono l'unità immobiliare risultano

dotati di aerazione naturale;

• **piano secondo**, un corridoio disimpegna la camera da letto padronale, al-

tri due vani destinati a camere da letto, tutte prospicienti su via Avezzana

un servizio igienico e due ripostigli, i vani che compongono l'unità

immobiliare risultano dotati di aerazione naturale;

• **piano terzo**, si compone di terrazzo, allo stato rustico, risulta coperto con

una struttura portante in ferro e copertura in lamiera zincata ondulata.

Inoltre dal confronto delle foto satellitari e la mappa catastale, non risulta

inserito in mappa il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto della

presente, inoltre dalla visura storica eseguita al catasto terreni la p.lla 1969

risulta soppressa, presumibilmente a seguito della "Variazione del

18.07.2016 protocollo n. PA0189674 in atti dal 18.07.2016 bonifica identifi-

cativo catastale (n. 9270.1/2016)", da un primo raffronto emerge che il fab-

bricato censito al N.C.E.U. fg 19 p.la 1969 ricade sulle p.lle 2159 - 3272 -

3274 - 2135 censite ad oggi al N.C.T. Al fine di eseguire il posizionamento

"reale" del fabbricato si dovrà procedere con l'esecuzione del rilievo topografi-


co e predisponendo l'atto di aggiornamento geometrico tramite la procedura

PreGeo, a ragion del vero va precisato che la ditta intestataria delle sopracita-


te p.lle identificate al catasto terreni non trova riscontro con la p.la

all'urbano, va considerato inoltre che porzione delle p.lle dei terreni rispec-


chiano porzione della sede stradale di via Avezzana.

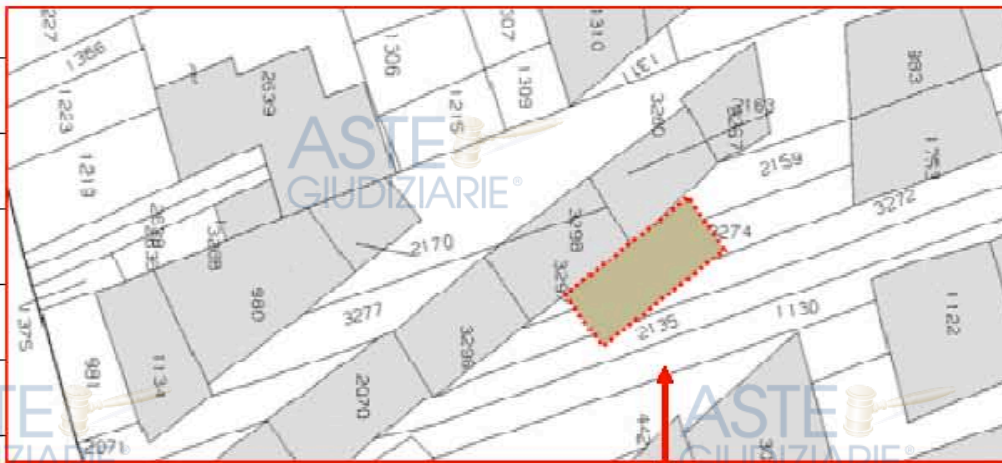

Per quanto attiene il piano terzo, "terrazzo coperto", la copertura risulta priva presumibilmente di titolo edilizio abitativo, considerato nella domanda di sanatoria per ampliamento e sopraelevazione che non se ne fa menzione, e che pertanto sarà oggetto d'intervento di demolizione e ripristino dei luoghi.

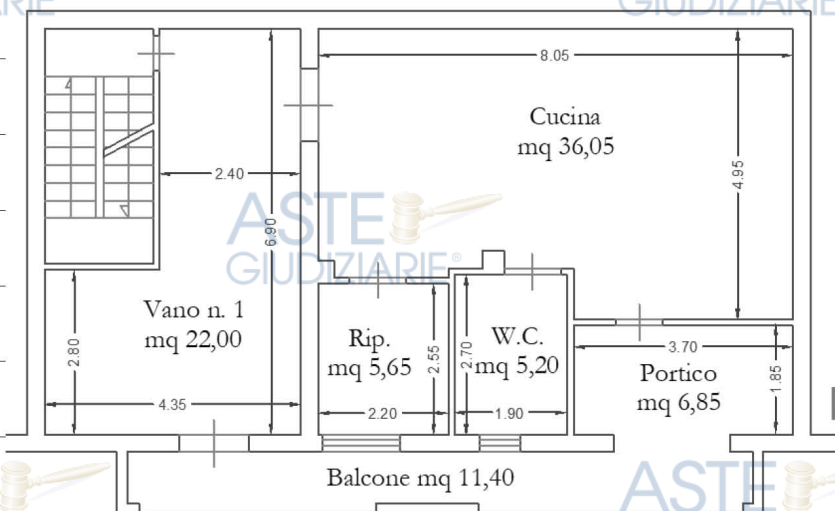**Planimetria stato di fatto** (Cfr. allegato n. 4)

Pianta Piano Primo

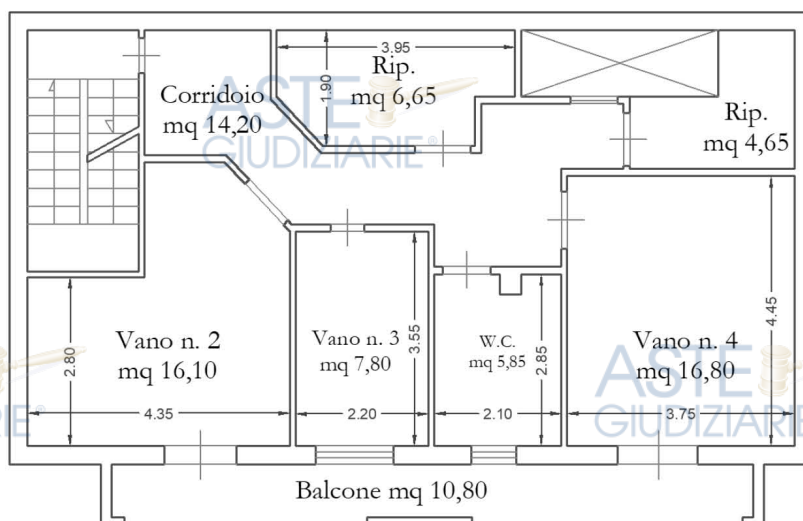

Pianta Piano Secondo



Pianta Piano Terzo



ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

**Report Fotografico - Esterni (Cfr. allegato n. 5)**



**Prospetto su via Avezzana**

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®






ASTE  
GIUDIZIARIE®


ASTE  
GIUDIZIARIE®

Interni (Cfr. allegato n. 5)

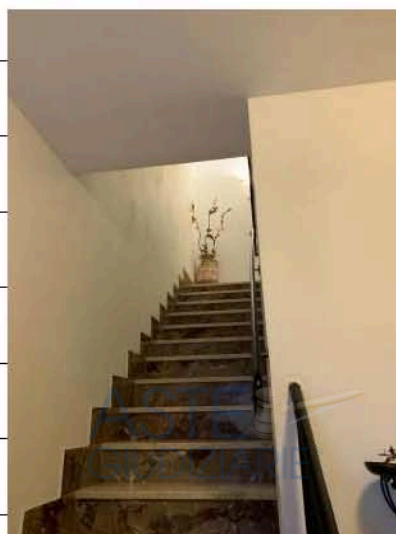

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

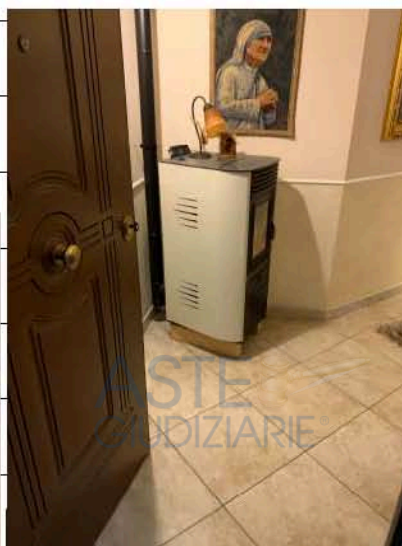


ASTE  
GIUDIZIARIE®



ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

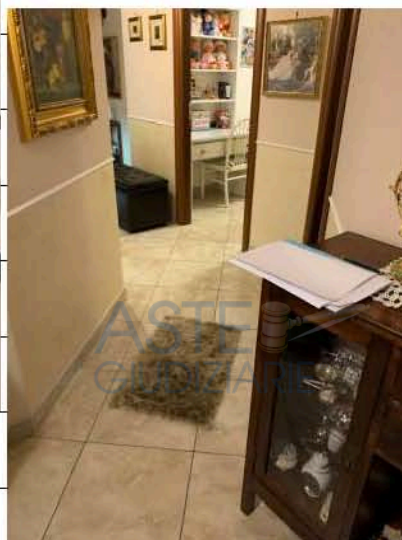

ASTE  
GIUDIZIARIE®

**Ingresso piano primo**

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®



ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®



ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®



ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®





ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®





ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®



ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

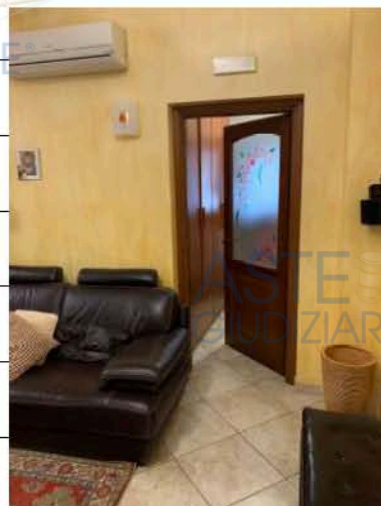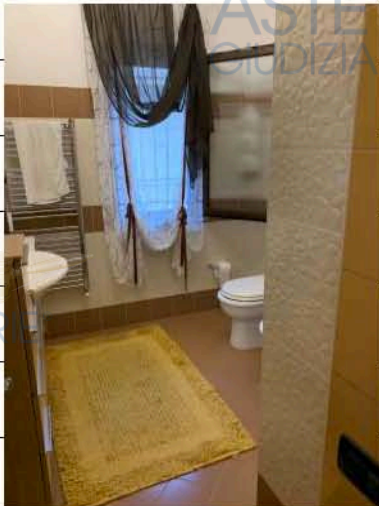

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®


ASTE  
GIUDIZIARIE®



ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

**Piano Secondo**

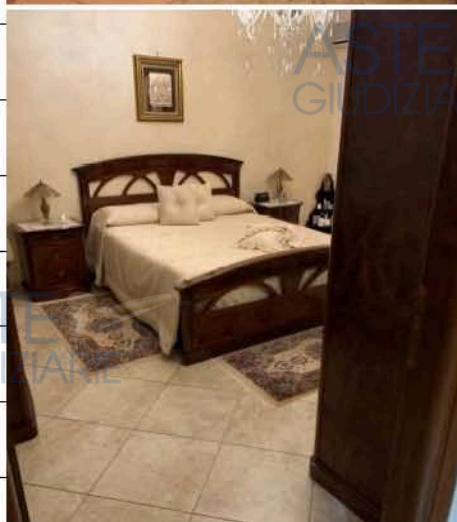

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE





ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Piano Terzo - Terrazzo



ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®



ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®



ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®





Di seguito si articolano le caratteristiche tecniche ed impiantistiche dell'immobile:

**- Rivestimenti esterni:** i prospetti sono rifiniti con intonaco di tipo Li Vigni.

**- Rivestimenti interni:** le pareti e i soffitti risultano definite con intonaco del tipo civile. (Cfr. Allegato n. 5)

**- Impianto di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica:** L'impianto di distribuzione dell'energia elettrico è presente, ma non è stato reperito il relativo Certificato di Conformità, ma si precisa che è presente il quadro elettrico generale dotato di più interruttori magnetotermici differenziali.

**- Impianto idrico-sanitario:** L'impianto è presente, ma non è stato reperito il relativo Certificato di Conformità;

**- Impianto di climatizzazione:** L'impianto è presente, ma non è stato reperito il relativo Certificato di Conformità;

**- Impianto di alimentazione del gas:** L'impianto è presente, ma non è stato reperito il relativo Certificato di Conformità; l'abitazione è allacciata alla rete gas comunale con impianto autonomo;

**- Impianto di produzione acqua calda sanitaria / riscaldamento:** L'impianto è presente sia per la produzione di ACS (acqua calda sanitaria) sia per il riscaldamento mediante le piastre di riscaldamento in alluminio dislocate sull'immobile, alimentato da caldaia autonoma posta al piano primo all'esterno dell'abitazione.

A parere dello scrivente gli impianti tecnologici si trovano in buone condizioni di uso e manutenzione, per cui non necessiterebbero di adeguamento alla normativa vigente.

**Pertinenze e servitù:** ///;

**Principali dotazioni condominiali:** ///;

**Attestato Di Prestazione Energetica:** a seguito della ricerca effettuata sul portale siciliano dell'energia "Sinergia" risulta che questi : "Non presente nell'archivio elettronico del Catasto Energetico Fabbricati." (Cfr. Allegato n. 06)

\*\*\*\*\*

**QUESITO n. 3 Procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.**

A tale riguardo l'esperto ha acquisito l'estratto catastale storico aggiornato all'attualità, la ricostruzione storica riscontra la rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione confrontandole con il titolo di proprietà e con le risultanze catastali.

Comune di Partinico ( Codice G348) - Provincia di Palermo

Catasto Fabbricati:

**Foglio: 19 Particella: 1969 Sub. 8 - Abitazione di tipo popolare**


Variazioni catastali che hanno interessato l'unità immobiliare:

- Variazione del 09.11.2015 - Inserimento in visura dati di superficie;
- Variazione nel classamento del 23.08.2011 protocollo n. PA0381031 in atti dal 23.08.2011 (n. 50297.1/11);
- Variazione del 23.08.2010 protocollo n. PA0430997 in atti dal 23.08.2010 DIV.-FUS. AMP.-VSI- VDE (n. 38147.1/10).


Durante le fasi di sopralluogo si notava che rispetto alla planimetria depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Palermo non vi erano difformità.

**Planimetria Catastale (Cfr. Allegato n. 02)**


Data: 08/07/2019 - n. T203888 - Richiedente: GRSSVT72C11G273L

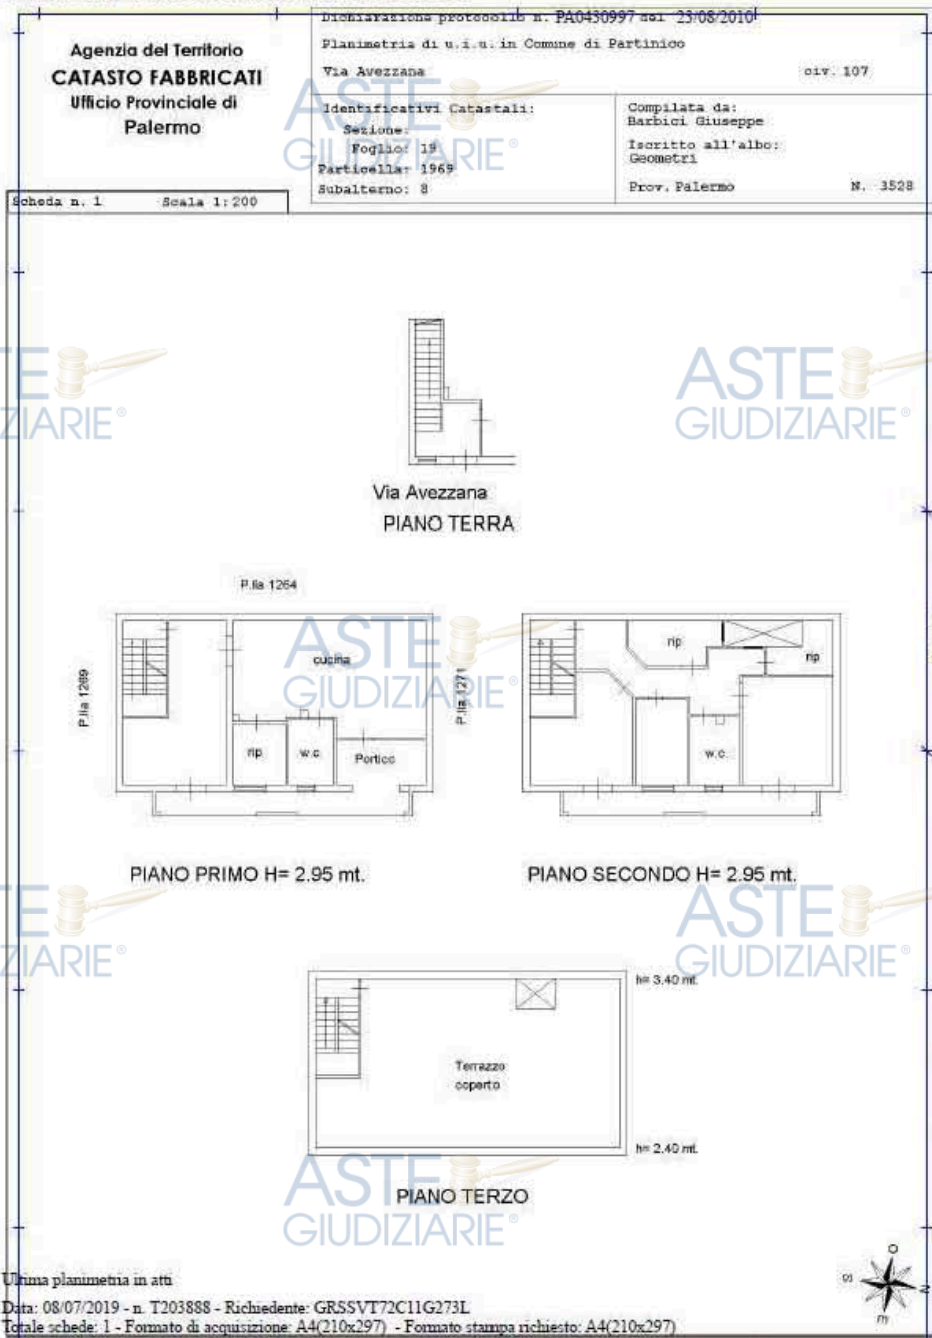

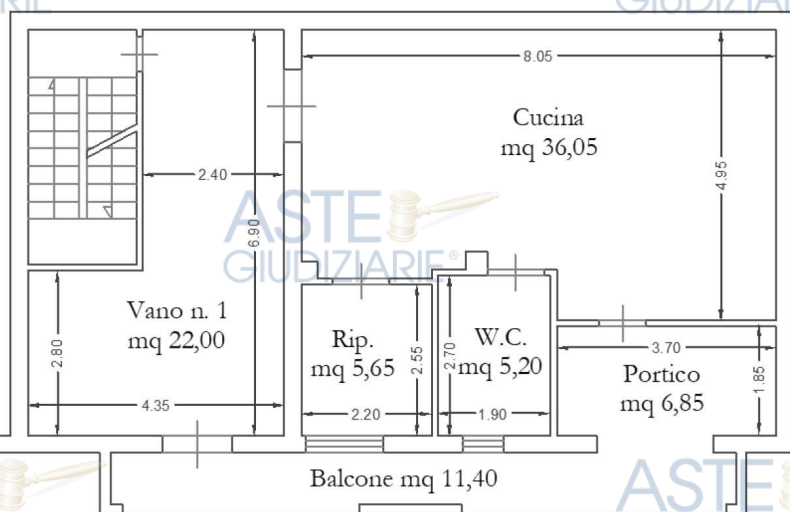

**Planimetria stato dei luoghi (Cfr. Allegato n. 04)**

Pianta Piano Primo

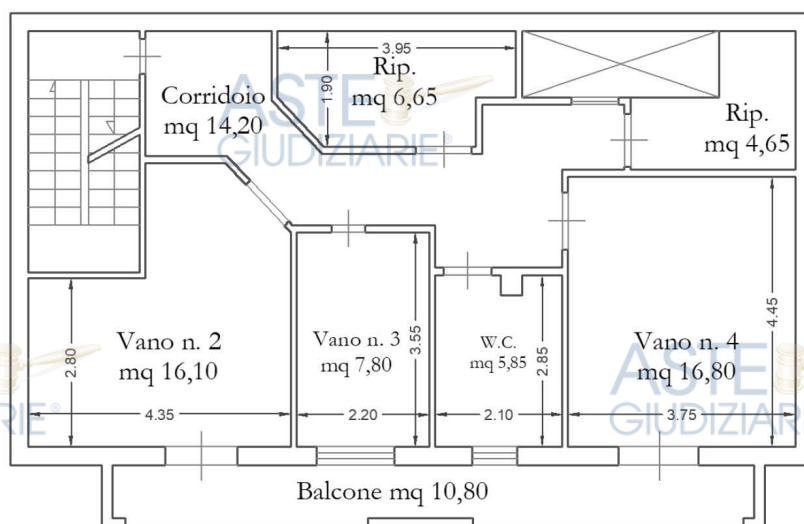

Pianta Piano Secondo



Pianta Piano Terzo

**QUESITO n. 4 Procedere alla predisposizione di schema sintetico****- descrittivo del lotto****"Appartamento sito nel Comune di Partinico, via Avezzana n. 107, P.1-****2-3, identificato al N.C.E.U. fg. 19 p.lla 1969 sub. 8"** confina a Nord con

altra u.i.u., Est con altra u.i.u., Sud - Est con proprietà condominiale, Est con

altra u.i.u., Ovest con la pubblica via Avezzana; il descritto stato dei luoghi

non corrisponde all'identificazione catastale; l'edificio di cui fa parte l'unità

immobiliare risulta edificata in forza al Nulla osta per esecuzioni lavori edili

del 20.07.1964 (pratica n. 2571), non risulta rilasciato dal Comune di Parti-

nico il certificato di agibilità; inoltre è presente istanza di sanatoria ai sensi

della L.326/03 prot. n. 31975 pratica n. 67/L del 10.12.2004. Per cui l'unità

immobiliare non risulta conforme, si rimanda al paragrafo dedicato per la

gestione conformità urbanistica.

\*\*\*\*\*

**QUESITO n. 5 Procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.**

Ricostruzione storica dei passaggi di proprietà dell'immobile:

**"Appartamento sito nel Comune di Partinico, via Avezzana n. 107, P.1-****2-3, identificato al N.C.E.U. fg. 19 p.lla 1969 sub. 8**

L'unità è pervenuta alla parte esecutata per mezzo di:

- l'Atto di Compravendita del 04.11.2005 rogato dal Notaio Vincenzo Giacalone in Alcamo Rep. n. 18720 Racc. n. 2586 registrato a Trapani il

07.11.2005 al n. 5585/1T da potere di:

•



[REDACTED] pervenuto per mezzo di denuncia di (nei

passaggi per causa di morte) del 07/03/97 protocollo n. 593065

in atti dal 22/11/2000 (preallineamento) (n. 12566.1/1997) da

podere di [REDACTED]

\*\*\*\*\*

**QUESITO n. 6 Verificare la regolarità del bene o dei beni pignorati sotto**

**il profilo edilizio ed urbanistico.**

Al fine di verificare la regolarità urbanistica dell'unità è stata fatta richiesta, all'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Partinico, mezzo pec, di presa visione del fascicolo edilizio del fabbricato.

Successivamente, dopo intercorsi con i tecnici comunali in data 10.12.2019 si eseguiva l'accesso alla documentazione oggetto d'istanza; sulla scorta della documentazione risultava che il fabbricato di cui fa parte integrante l'unità

immobiliare oggetto della presente è stata realizzata in forza al **"Nulla Osta per l'esecuzione di lavori edili del 20.07.1964 pratica n. 2571, per la realizzazione di un fabbricato formato da piano terra, primo e secondo"**

a conseguenza del parere favorevole ricevuto della Commissione edilizia con verbale n. 10/04 del 16.07.1964.

Successivamente in data 10.12.2004 veniva presentata istanza di condono ai sensi della L. 326/03 assunta dal Comune di Partinico con il prot. n. 31975 pratica 67/L, dal precedente proprietario [REDACTED]

Le opere effettuate in assenza di titolo edilizi abilitativi riguardavano l'ampliamento e la sopraelevazione dell'edificio esistente, l'istanza risultava

corredata esclusivamente dalle attestazioni di pagamento relative all'oblazione e oneri concessori, autoliquidati, la documentazione fotografica e

la dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza procedimenti penali e

sull'epoca di abuso - **"dichiara altresì che l'illecito di che trattasi è**

**stato realizzato in data antecedentemente al 31.03.03" - estratto dalla**

**dichiarazione allegata all'istanza di sanatoria** - ; inoltre risultava priva

della relazione tecnica/illustrativa delle opere realizzate e degli elaborati

grafici del progetto.

In data 14.07.2010 l'esecutato presentava istanza presso l'Ufficio Tecnico

Comunale di Partinico, assunta al prot. n. 17415, al fine di richiedere

l'attestazione inerente alle somme versate a titolo di oblazione e oneri

concessori da parte del precedente proprietario; l'ufficio comunale con nota

del 27.07.2010 si esprimeva, attestando l'avvenuto pagamento

(intero/autoliquidato) sia dell'oblazione sia degli oneri, sottolineando inoltre

che non rientrava nei casi di insanabilità previsti dalla legge, nella nota si

attesta che i pagamenti sono congrui salvo eventuali conguagli ed ogni altra

determinazione a seguito di istruttoria della pratica.

In data 01.08.2019 il Settore 4° Sviluppo del Territorio e cura della Città del

Comune di Partinico disponeva a mezzo di nota prot. n. 1468 del 01.08.2019

**l'integrazione della documentazione a corredo della pratica di condono**

**edilizio**, ad oggi rimasta disattesa in quanto all'interno del fascicolo del

fabbricato non risultavano presenti gli elaborati richiesti. (cfr. allegato n. 07).

Per quanto attiene l'unità immobiliare, si è constatato che sulla scorta del


sopralluogo effettuato all'interno dell'unità immobiliare, confrontando quanto

rilevato con la planimetria catastale, la planimetria allegata alla N.O. rilascia-



to dal Comune di Partinico sono emerse delle difformità edilizie che potranno essere regolarizzate tramite procedimenti tecnico/edilizi; in particolare:

- variazione del prospetto principale prospiciente sulla pubblica via Avezzana, consistente nella modifica delle aperture degli infissi, la modifica del profilo dei balconi e la realizzazione del porticato di piano primo.

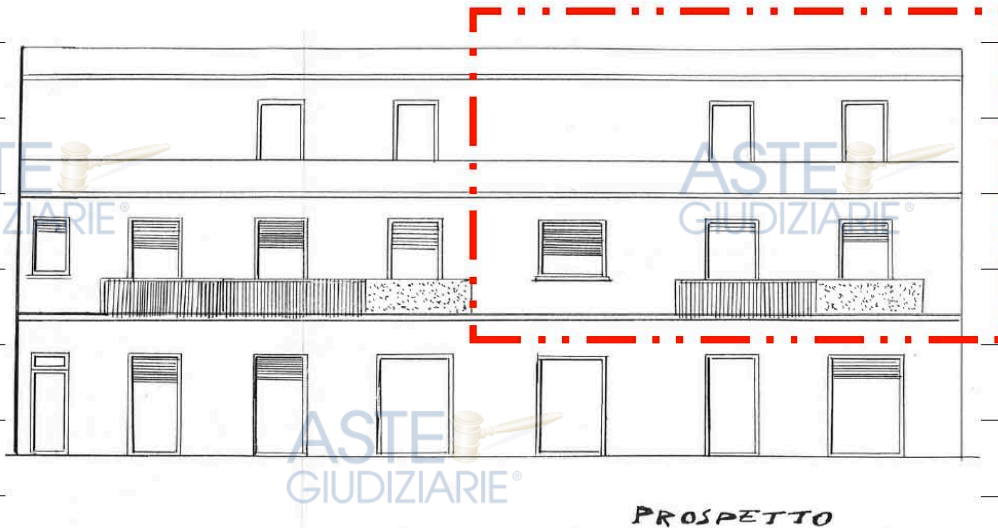

Sulla scorta del sopralluogo effettuato all'interno dell'unità immobiliare, confrontando quanto rilevato con la planimetria catastale e i grafici di progetto è emersa una diversa disposizione delle aperture e la realizzazione di un portico al piano primo in difformità con quanto autorizzato con il Nulla Osta per

l'esecuzione di lavori edili del 1964, va considerato che la Regione Siciliana ha recepito con la **L.R. 16/2016 art. 14 - D.P.R. 380/01 - Recepimento con**

**modifiche dell'articolo 36 'Accertamento di conformità' del decreto del**

**Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 : "1. In caso di interven-**

**ti realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero**

**in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 10,**

**comma 4, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31,**

**comma 3, e 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.**

**380, come introdotti dall'articolo 1, nonché di cui all'articolo 13, comma 1, e comunque**

**fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'at-**

**tuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se**

**l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al**

**momento della presentazione della domanda. 2. Il rilascio del permesso in sana-**

**toria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di co-**

**struzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura**

**pari a quella prevista dall'articolo 7. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale dif-**

**formità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.**

**3. In presenza della documentazione e dei pareri previsti, sulla richiesta di permesso in**

**sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con**

**adequata motivazione, entro novanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende assen-**

**tita. 4. Per tutti gli interventi edilizi sanabili ai sensi e per gli effetti del presente articolo,**

**ove sia stata accertata la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 52, 64, commi 2**

**e 3, 65, comma 1, 83 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001,**

**come introdotti dall'articolo 1, ovvero di cui all'articolo 16, si applica la procedura previ-**

**sta dagli articoli 69 e 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come**



introdotti dall' articolo 1. 5. Ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, il dirigente dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, previ eventuali ulteriori accertamenti di carattere tecnico ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1, inoltra il parere di competenza sulle opere strutturali al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale.” - si dovrà procedere alla presentazione del Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi dell'art. 14 della L.R. 16/16 - seguendo l'iter istruttorio predisposto dal Sindaco del Comune di Partinico che sommariamente consiste in:

- Perizia giurata redatta da progettista attestante la doppia conformità urbanistica dell'opera da sanare;
- Elaborati grafici di progetto redatti sempre dal professionista abilitato;
- Relazione tecnica illustrativa del progetto;
- Computo metrico estimativo delle opere realizzate in difformità;
- Pagamento degli oneri comunali.

Per quanto attiene il pagamento degli oneri comunali si fa riferimento all'art. 37 comma 5 del D.P.R. 380/01 **Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità:** Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.

Per quanto attiene il piano terzo, “terrazzo coperto”, la copertura risulta pri-

va probabilmente di titolo edilizio abitativo, considerato nella domanda di sanatoria per ampliamento e sopraelevazione che non se ne fa menzione, e che pertanto sarà oggetto d'intervento di demolizione e ripristino dei luoghi.

Al fine di offrire una quantificazione dei costi per il ripristino e/o regolarizzazione delle opere difformi inerenti:

- Spese per gli interventi materiali finalizzate alla regolarizzazione dell'unità mediante lavorazioni di demolizione della copertura in ferro, il

costo da affrontare è pari ad € 5.769,52 ricavato analiticamente per mezzo di apposito computo metrico estimativo (Cfr. Allegato n. 08) redatto

facendo riferimento a:

- ✓ Prezziario regionale per le opere pubbliche nella Regione Siciliana Decreto dell' Ass. delle infrastrutture e della Mobilità 16 Gennaio 2019 (G.U.R.S. 01.02.19);

- ✓ Opportune analisi prezzi con riferimento ai costi del materiale elementare nella provincia di Palermo in vigore dal 2° semestre 2017;

- ✓ "Analisi dei Prezzi per ristrutturazioni, Recupero e restauri" Edito dalla Grafill e redatto dall'ufficio del centro storico del Comune di Palermo.

- ✓ "Analisi dei prezzi aggiornata alla decisione del Consiglio di Stato n. 7/90 del 10/01/90" Volume edito dalla Casa Editrice Flaccovio;

a cui aggiungere l'onorario del tecnico per la trattazione delle pratiche al Comune di Palermo, stimato dal sottoscritto per un importo pari a € 400,00 che sommati ai precedenti, risultano pari a € 6.169,52 **"Valore A"**;

- Pagamento oneri comunali per un importo pari ad € 5.164,00 **da versare in quota parte pari a 2/3 in ragione della superficie**



dell'unità immobiliare pari ad 3.442,67 "Valore B", la restante

quota sarà a carico del lotto n.1 per la quota di 1/3;

- Oneri tecnici per l'esecuzione delle pratiche edilizie per la presenta-

zione del Permesso Di Costruire in sanatoria pari ad € 5.000,00 da

versare in quota parte pari a 2/3 in ragione della superficie

dell'unità immobiliare pari ad € 3.333,33 "Valore C" la restante

quota sarà a carico del lotto n.1 per la quota di 1/3

**Totale oneri pari ad € 12.945,52**

\*\*\*\*\*

**QUESITO N. 7 Indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.**

**Stato di possesso:** l'unità immobiliare risulta in uso all'esecutato e al suo nucleo familiare. (Cfr. allegato n. 09).

\*\*\*\*\*

**QUESITO n. 8 Specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.**

Per la procedura in esame è stata fatta la verifica di trascrizioni di pignoramenti diversi dal presente e non risultano presenti, mentre per quanto attiene procedimenti giudiziali civili non sono risultate presenti trascrizioni di domande giudiziali né tanto meno provvedimenti di assegnazione al coniuge non sono stati inoltre riscontrati per l'immobile *de quo* vincoli storico-artistici; non è presente alcun regolamento condominiale non trascritto e non sono state rinvenute in atti impositivi di servite risultanti dai Registri Immobiliari non si è avuto evidenza di eventuali sequestro penale; durante lo svolgimento delle operazioni peritali la conduttrice dell'immobile dichiarava che non vi è amministrazione condominiale. In risposta al presente quesito non risultano oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

**QUESITO n. 9 Verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.**

Per quanto attiene al sopracitato punto, l'immobile oggetto della presente non risulta essere all'interno delle aree di proprietà demaniali

**QUESITO n. 10 Verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.**

Per quanto attiene al sopracitato punto, l'immobile oggetto della presente non risultano di pesi od oneri di altro tipo.

**QUESITO n. 11: Fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.**

Dalle informazioni raccolte durante le attività peritali si è potuto appurare:

- che vista la tipologia di immobile no vi è amministrazione condominiale;
- non sono presenti eventuali spese straordinarie già deliberate,
- non sono presenti eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- non sono presenti eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

**QUESITO n. 12 Procedere alla valutazione dei beni**

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile utilizzando i metodi del confronto di mercato, di capitalizzazione del reddito e del costo, giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.



Il più probabile valore di mercato del bene oggetto della presente si determina, accertate preliminarmente le condizioni intrinseche ed estrinseche dello stesso, mediante l'adozione dei criteri di stima dei fabbricati stabiliti dalla letteratura di estimo.

In particolare è opportuno considerare i seguenti metodi di stima:

- Sintetico comparativo in base al valore di mercato: basato sulla comparazione con immobili aventi caratteristiche similari a quello in oggetto e dei quali sono noti i prezzi di mercato;
- Analitico per capitalizzazione del reddito: mediante capitalizzazione del reddito o del canone di affitto con le opportune aggiunte e detrazioni.

Si ritiene opportuno, vista la tipologia del bene in oggetto l'applicazione del metodo sintetico, per cui bisogna scegliere un parametro di raffronto tra quelli comunemente adottati nel campo dell'estimo edilizio; nel caso in esame si ritiene opportuno scegliere il *metro quadrato di superficie lorda commerciale*. Per la ricerca il sottoscritto si è basato sui dati a sua disposizione e sulla scorta di riviste specializzate; in particolare è stato utilizzato l'Osservatorio del Mercato Immobiliare, con l'ausilio dei dati aggiornati al **1° semestre 2019**.

Si ritiene opportuno specificare che gli elementi economici che vanno a costituire tale strumento di raffronto, prendono spunto dallo studio di mercato svolto dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con la FIAP e la FIMAA. Nello specifico l'Osservatorio è una banca dati che raccoglie informazioni del mercato immobiliare in tutti i Comuni d'Italia; i dati sono strutturati sulla base della suddivisione del territorio comunale in zone omogenee nelle quali si registra uniformità di apprezzamento del mercato, per condizioni

economiche e socio-ambientali.

I valori scaturenti sono localmente inseriti nel sistema informativo sul sito

dell'Agenzia delle Entrate ed oscillano in intervalli i cui estremi rappresenta-

no "medie" dei valori minimi e massimi riferiti a quella tipologia edilizia per

*zona omogenea comunale, ad una determinata fascia o zona, con specifica de-*

*stinazione, tipologia edilizia, stato di conservazione e manutenzione.*

Dalle indagini di mercato effettuate al fine di ottenere il più probabile valore

di mercato del lotto, è stata utilizzata la tipologia relativa **abitazione di tipo**

**civile**, utilizzando **tale tipologia con stato di conservazione normale** si

ottiene una valutazione che oscilla da un minimo di **€ 650,00/mq** ad un

massimo di **€ 880,00/mq** (cfr. allegato n. 11).

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto:

- dello stato di manutenzione e conservazione dell'immobile oggetto stima;
- delle rifiniture interne;
- delle condizioni generali della zona in cui esso è ubicato;
- della disponibilità di unità immobiliari nella stessa zona;
- dei margini di oscillazione delle quotazioni in €/mq relative ad immobili consimili a quello in esame;
- dalle ricerche effettuate parallelamente ai dati forniti dall'OMI, prendendo in riferimento quanto riportato dal Borsino Immobiliare per la Zona Sviluppo Centro Urbano riporta un prezzo minimo di 397,00 €/mq per immobili ubicati in zone di minor pregio e un prezzo massimo di 556,00 €/mq in zone di maggior pregio - prezzo medio 477,00 €/mq (cfr. allegato n. 11);

*si ritiene equo fissare il prezzo unitario in* **€ 720,00**



Superficie commerciale lorda di mq = 202,00

Prezzo unitario = € 720,00

Si ottiene : mq 202,00 x **€ 720,00** = **€ 145.116,00 (Valore D)**

Sante però la genericità della sola valutazione scaturita dall'analisi dell'OMI,  
si ritiene opportuno implementare con i seguenti coefficienti<sup>1</sup>:

- Coeff. di età, qualità e stato di manutenzione per totale ristrutturazione (10 - 20 anni - stato ottimo - edificio medio): 0,80;

**Il valore dell'immobile, considerando i coefficienti sopra esposti e deducendo:**

- costo necessario per le opere edilizie di ripristino dell'unità immobiliare pari a **€ 6.169,52 Valore A;**

- costo necessario per la regolarizzazione urbanistica dell'unità immobiliare pari a **€ 3.442,67 Valore B;**

- pagamento oneri comunali per un importo pari a **€ 111.500,00 "Valore C"**

- costo necessario per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica pari ad **€ 200,00 Valore E;**

resta così determinato:

**Valore D x 0,80 - Valore A - Valore B - Valore C - Valore E =**

**€ 145.116,00 x 0,80 - € 6.169,52 - € 3.442,67 - € 111.500,00 - € 200,00 = €**

**102.947,28**

*Il valore scaturito dall'analisi di stima ipotizzato nel caso di regime di*

<sup>1</sup> Cfr. Come si stima il valore degli immobili - La Valutazione degli Immobili - Tecnici 24 - Il Sole 24Ore<sup>2</sup>

**ASTE GIUDIZIARIE**

**ASTE GIUDIZIARIE®**

**ASTE GIUDIZIARIE®** Ulteriore verità

**ASTE**  
a Ricerca immobili in c  
**GIUDIZIARIE®**

ASTE  
CIVILIZZAZIONE  
CIVILIZZAZIONE

**ASTE GIUDIZIARIE®**

ASTE GIUDIZIARIE®  
bili. Di seguito  
il "Range" dei

parazione per determin  
GIUDIZIARIE®  
le caratteristiche sim

bili. Di seguito sono stati reperiti immobili in comparazione per determinare il "Range" dei valori unitari riferiti ad immobili con le caratteristiche similari

Nome: _____	
Cognome: _____	
Classe: _____	
Data: _____	
Firma: _____	

**ASTE GIUDIZIARIE®**



I Comparabili rilevati si ritengono congrui per le tipologie edilizie simili; considerato le caratteristiche dei beni in esame è stato necessario applicare dei coefficienti correttivi con percentuali di apprezzamento e deprezzamento in base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche rispetto alle unità immobiliari reperite e utilizzate per la comparazione.

VALORE UNITARIO MEDIO PER IMMOBILE COMPARABILE	€ 759,32
--	----------

Si rende necessario che dati disponibili vanno riferiti all'epoca della stima sulla base degli annunci economici di vendita della zona opportunamente decurtati di una quota percentuale che tenga conto dello sconto effettuato in sede di contrattazione, per rilevare il più probabile prezzo di vendita; tale percentuale si può stimare nel 20% sulla base delle risultanze di indagini di mercato; e specificatamente del Sondaggio di Bankitalia, in particolare tale aliquota viene attribuita dal ctu considerando l'aliquota media (10% - 20%) dei ribassi con più indice di frequenza tra quelli dichiarati dalle agenzie immobiliari intervistate. Valore minimo di comparazione pari ad € 759,32 applicando uno sconto contrattazione 20% → € 759,32 - 10% = € 607,46.

Interpolando adesso i valori

DETERMINAZIONE DEL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO							
Descrizione immobile e destinazione	Rango	S.U.P.	Gradi Mercantile	Superficie Commerciale	Valore Unitario medio Metadati comparabili	Valore Attuale di Mercato	Valore Unitario
Foglio 19 Particella 1969 Sub.8 - Appartamento	1°	99,30 mq.	1,00	99,30 mq.	607,46 €/mq.	€ 57.768,72	€ 607,46
Foglio 19 Particella 1969 Sub.8 - Balcone	1°	11,40 mq.	0,30	1,42 mq.	607,46 €/mq.	€ 2.077,49	€ 182,24
Foglio 19 Particella 1969 Sub.8 - Appartamento	2°	86,80 mq.	1,00	86,80 mq.	607,46 €/mq.	€ 32.638,37	€ 607,46
Foglio 19 Particella 1969 Sub.8 - Balcone	2°	10,80 mq.	0,30	1,24 mq.	607,46 €/mq.	€ 1.958,15	€ 182,24
Foglio 19 Particella 1969 Sub.8 - Terrazzo fino 25,00 mq.	3°	25,00 mq.	0,30	7,50 mq.	607,46 €/mq.	€ 4.555,89	€ 182,24
Foglio 19 Particella 1969 Sub.8 - Terrazzo oltre 25,00 mq.	3°	37,00 mq.	0,30	1,70 mq.	607,46 €/mq.	€ 1.462,48	€ 60,75
		106,50 mq.		201,56 mq.		€ 122.438,09	
VALORE DI MERCATO MEDIO DETERMINATO CON "METODO DEI COMPARABILI in c.t.					€ 122.500,00		
CARATTERISTICHE DI APPREZZAMENTO O DEPREZZAMENTO DEL BENE RISPETTO A EDIFICI IN COMPARAZIONE					% APLICATA	QUOTA DI APPREZZAMENTO O DEPREZZAMENTO	
1)	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE				0,00%	€ 0,00	
2)	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE FINITURE				0,00%	€ 0,00	
3)	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI				0,00%	€ 0,00	
4)	VISTA, PROSPICENZA E/O VISIBILITA'				-2,00%	-€ 2.450,00	
5)	SERVIZI PUBBLICI E PARCHEGGI				-2,00%	-€ 2.450,00	
6)	DISTANZA DA COLLEGAMENTI STRADALI E DI SCORRIMENTO VELOCE				0,00%	€ 0,00	
7)	CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI DI MINORA E ACCESSIBILITA'				0,00%	€ 0,00	
8)	CARATTERISTICHE DELLO STATO LOCATIVO O DI OCCUPAZIONE				0,00%	€ 0,00	
9)	FRAGILITA' E FUNGIBILITA'				0,00%	€ 0,00	
10)	DIFFICOLTA' DI RICOGLLO PER CARATTERISTICHE INTRINSECHE ESTRINSECHE				-5,00%	-€ 6.125,00	
% DI DEPREZZAMENTO SECONDO CARATTERISTICHE DEL BENE OGGETTO DI STIMA					-9,00%	-€ 11.025,00	
VALORE PIU' PROBABILE DI MERCATO ARROTONDATO					559,19 €/mq.	€ 111.500,00	

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Il valore di mercato determinato con il "Metodo Comparativo", rilevando immobili simili, è soggetto ad abbattimenti in funzione delle percentuali di deprezzamento meglio quantificate nei punti da 1 a 10. Nel caso specifico è stato attribuito un deprezzamento del **-9,00% in funzione della conservazione e manutenzione della struttura, delle finiture e degli impianti.**

Pertanto, a seguito dell'analisi effettuata nel corso della presente stima, sulla base dei criteri adottati ed avendo a riferimento i valori d'incontro della domanda e dell'offerta attuale nonché gli elementi di prospettiva ipotizzabili, definisce il valore del bene descritto in narrativa in complessivi **€ 111.500,00 (Metodo 2)** (cfr. allegato n. 12).

Il valore scaturito dall'analisi di stima ipotizzato nel caso di regime di libero mercato viene decurtato di un ulteriore 15% in considerazione che il bene rientra nel regime di vendita forzata - pertanto il **Valore dell'unità resta determinato:**

$$\text{Valore Unità} - 15\% = \text{€ } 111.500,00 - 15\% = \text{€ } 94.775,00$$

In ragione del presente lavoro si dichiara che potranno essere ritenute comunque egualmente valide offerte o trattative economiche formalmente incentrate su valori compresi in una tolleranza del 5%, in più o in meno, rispetto a quanto mediamente determinato:

$$\begin{aligned} & (\text{Metodo 1} + \text{Metodo 2}) / 2 \\ & (\text{€ } 87.505,19 + \text{€ } 94.775,00) / 2 = \text{€ } 91.140,10 \end{aligned}$$

**Il valore scaturito dall'analisi di stima ipotizzato nel caso di regime di vendita forzata dell'unità resta determinato**



in c.t. € 91.000,00.

**QUESITO n. 13 Procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.**

Per quanto presente quesito trattandosi di quota interna e non indivisa non è ipotizzabile procedere alla quantificazione della quota indivisa e inoltre essendo immobile non suscettibile di separazione in natura non si procederà in tal senso.

\*\*\*\*\*

### CONCLUSIONI

Vengono di seguito riportati, per una sintetica riepilogazione, la descrizione del bene ed il valore ad esso attribuito:

<b>IMMOBILE</b>	<b>CONSISTENZA</b>	<b>VALORE</b>
	<b>sup. comm. lorda</b>	<b>STIMATO</b>
<i>Appartamento sito nel Comune di Partinico, via Avezzana n. 107, P.1-2-3, identificato al N.C.E.U. fg. 19 p.lla 1969 sub. 8</i>	<i>Mq 202,00</i>	<i>€ 91.000,00</i>

Certo di aver adempiuto all'incarico conferitogli, il sottoscritto C.T.U. rassegna la presente ringraziando il Sig. Giudice dell'Esecuzioni per la fiducia accordatagli.

Palermo, li 30 Dicembre 2019

Il C.T.U.

Dott. Ing. Salvatore Agrusa